
## 湖北汽车工业学院 2014 年硕士研究生入学考试试题

考试科目: 811 材料科学基础 (B卷)

(答案必须写在答题纸上,写在其他地方无效)

- 一、名词解释: 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分。
  - 1、配位数:
  - 2、非稳态扩散:
  - 3、成分过冷:
  - 4、滑移:
  - 5、应变时效:
- 二、简答: 6 小题, 共85 分。
  - 1、面心立方晶体中 $(11\overline{1})$ 为滑移面,位错滑移后的滑移矢量为 $\frac{a}{2}$ (15)
  - (1) 在晶胞中画出柏氏矢量 b 并计算其大小。
  - (2) 在晶胞中画出引起该滑移的刃型位错和螺型位错的位错线方向,并写出其晶向指数。
  - 2、扩散的微观机制有哪些?一个经凝固而有微观非平衡组织的合金,采用什么措施可以加速扩散,使合金均匀化?(15分)
  - 3、组元 A 和组元 B 的熔点分别为 1000℃和 700℃。A、B 二组元在液态无限 互 溶, 室 温 时 溶 解 度 很 低 。在 500℃ 时 有 一 个 三 相 平 衡 转 变  $L_{Wb=80\%} \xrightarrow{500$ ℃  $\alpha_{Wb=5\%} + \beta_{Wb=95\%}$ 。试绘出 A-B 合金相图,并标出各区域的相组成。分析相图中适于铸造的合金成分,解释细化铸态组织的途径。(15 分)

- 4、根据图 1 所示的浓度三角形,完成以下问题: (1)写出点 P,R,S 的成分; (2) 设有 2kg P,4kg R,2kg S,求它们混熔后的液体成分。(3)若有 2kg P,问需要多少何种成分的合金才可混熔成 6kg 成分为 R 的合金。(10 分)
- 5、什么是脱熔沉淀?结合图2说明铝铜合金时效强化的步骤。(15分)
- 6、针对如何提高金属材料的强度,谈谈你的理解。(15分)

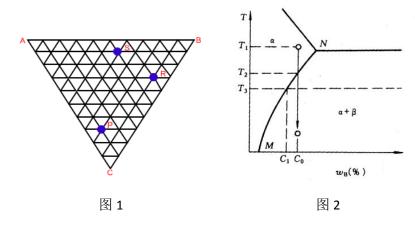

- 三、综合分析题: 2 小题, 共 45 分; 其中第 1 题 25 分, 第 2 题 20 分。
  - 1、画出  $Fe-Fe_3C$  平衡相图;分析  $w_C=0.2\%$  合金的平衡结晶过程;计算该合金室温下相和组织的相对含量,并画出组织示意图;若该合金要进行渗碳处理,请确定合适的渗碳温度并予以解释。
  - 2、将经过大量塑性变形(如 70%以上变形度)的纯铜长棒的一端浸入冰水中, 另一端加热至接近熔点的高温(如 0.9Tm),过程持续进行 1h,然后试样完全 冷却,试说明沿棒长度方向微观结构和性能的变化,并分析原因。